

温州市人民政府办公室

温州市人民政府办公室 关于公布 2022 年度市级重大事故隐患挂牌 督办整改单位（区域）名单的通知

各县（市、区）人民政府，市各有关单位：

为进一步加大重大事故隐患整改力度，及时消除安全风险，预防各类事故的发生，经市政府同意，决定将温州市东恒鞋材有限公司等 92 家（处）单位（区域）作为 2022 年度市级重大事故隐患挂牌督办整改单位（区域）。各地各部门要根据《温州市安全生产委员会关于完善安全生产重大事故隐患治理市级挂牌督办程序的通知》（温安委〔2021〕4 号），强化全程督导，落实整改措施，确保限期整改到位，有效推进重大事故隐患闭环治理。

- 附件：1. 2022 年市级重大事故隐患整改单位（区域）名单
2. 市级重大事故隐患整改验收、销号审批表
3. 市级重大事故隐患整改督办单位联系人名单

温州市人民政府办公室

2022 年 3 月 26 日

附件 1

2022 年市级重大事故隐患整改单位（区域）名单

序号	整改单位 (区域)	地址	隐患主要内容	责任单位	督办单位	整改限期
工矿领域 (21)						
1	温州市东恒鞋材有限公司	鹿城区盛宇路 42 号 4 幢 1-3 层	<ol style="list-style-type: none"> 1. 三楼、五楼喷涂区域内部分电气设备设施不防爆；在喷涂区域进行调漆，现场危化品存放量较大，稀释剂未入库进行存放； 2. 三楼、五楼中间仓库未靠外墙设置，防火分隔不到位，电气设施不防爆，未设置机械排风及可燃气体检测报警装置； 3. 甲类稀释剂、油漆使用过程中使用铁质扳手、塑料抽液器，易产生火花及静电； 4. 车间个别安全出口被货物堵塞，东侧楼梯间一楼至五楼安全疏散门上锁； 5. 部分灭火器、消火栓前堆放货物，个别消火栓箱门破损； 6. 台钻高速旋转部位未设安全防护罩，氩气钢瓶未设防倾倒措施； 7. 车间操作岗位缺少相应的安全警示标志及安全操作规程； 8. 生产车间部分生产设备金属外壳、配电箱外壳等未设接地保护，车间配电箱内未设接地排，接线不规范，个别断路器裸装，部分插线板乱挂未进行固定，部分设备未设漏电保护装置； 9. 未建立安全风险分级管控和事故隐患排查治理双重预防机制，车间未进行定制化管理。 	温州市东恒鞋材有限公司	鹿城区政府	6 月 30 日
2	温州市鹿城区仰义奇宝乐教具厂	鹿城区仰义乡渔藤公路 12 号	<ol style="list-style-type: none"> 1. 部分除尘系统采用粉尘沉降室除尘，采用非防爆风机正压吹送粉尘且未采取可靠的防范点燃源的措施； 2. 粉尘爆炸危险场所（包括 20 区）未使用防爆电气设备设施； 3. 木工作业现场及收尘间内积尘严重未及时规范清理； 4. 生产车间与周边厂房、办公室的安全防火间距不足； 5. 干式集中式除尘器安装在生产车间内，未设置在单独房间内，未与生产车间其他区域进行防火隔断，主风管未按要求设隔爆阀； 6. 单机滤袋式除尘器的设置距离日常操作中有人出现的地方不足 6 米； 7. 部分产生粉尘的作业工位未设置除尘设施及吸风罩； 8. 储气罐安全附件安全阀、压力表缺校验资料，空气管道未设介质名称及流向标识； 9. 生产车间多数生产设备金属外壳、部分配电箱、箱门、三孔插座、插板等未设接地保护，部分接地线连接不规范，车间部分配电箱（箱）缺警示标志，部分配电箱内未设置接地排，接线不规范； 10. 台钻、砂轮机高速旋转部位未设安全防护罩； 11. 该公司未全面排查安全风险点并对危险源进行辨识，并根据风险等级落实分级管控措施，未在醒目位置处设置安全风险分级公示牌及相应的警示标志。 	温州市鹿城区仰义奇宝乐教具厂	鹿城区政府	6 月 30 日

序号	整改单位 (区域)	地址	隐患主要内容	责任单位	督办单位	整改限期
3	温州市龙日铸造阀门有限公司	龙湾区海滨街道小陡村工业区	<ol style="list-style-type: none"> 1. 未委托有资质公司对生产车间开展防雷设施检测; 2. 感应电炉平台下部应急坑、挡墙存有非生产性积水, 应急坑未按标准设置; 3. 未配备冷却水系统温度、进出水流量差监测及报警装置, 未设置防止冷却水进入炉内的安全设施; 4. 部分培烧炉燃烧器操作部位未设置可燃气体泄漏报警装置; 5. 通往低压配电间的安全通道阻塞, 低压配电间未设置防鼠板, 配电间内存放杂物, 配电间地面潮湿, 通风效果差, 门未向外开启; 6. 高压配电室绝缘垫破损, 绝缘手套、靴未定期更换, 已失效, 门口未设置防鼠板, 墙体有洞与旁边房间相通; 灭火器无月检卡, 手柄已严重腐蚀, 应急照明灯已失效; 配电室通风不畅, 作业区湿度过大, 应设上下口, 上部机械排空, 下部做好防护, 冷风进入; 7. 部分岗位未张贴安全操作规程和警示标志; 8. 乙炔存放数量超当日使用量, 钢瓶堆放区可燃气体探头未固定安装在下部, 接口处和割枪处的塑胶管已严重老化开裂, 需更换, 可燃气体报警器停用; 9. 未委托有资质公司对蜡模车间二楼平台承重荷载进行检测, 核定蜡模最大存放量; 10. 蜡模车间内电加热设备未设温控措施, 潮湿作业场所设备设施未设漏电保护装置, 部分电线未套管敷设; 11. 液化石油气存放区门口未设人体导除静电装置, 液化石油气输送管道未采用无缝钢管, 且未设介质名称及流向标识, 压力表未设最高压力线标识; 12. 液化石油气气化间耐火等级不足二级, 气化间内气瓶的总容积超过 1.3 米; 13. 盐酸存放区设置在办公室楼下, 且存放区未设耐酸防腐蚀及防流散措施; 14. 厂区蜡模车间二楼设一个安全出口, 车间内积水严重, 摆放混乱; 15. 空压机储气罐、安全阀等未定期检验; 16. 制定的应急预案未结合企业实际情况, 未按照规定组织开展应急救援演练; 17. 有限空间作业场所辨识不全面, 有限空间管理台账不完善; 18. 可燃气体浓度报警器未开启; 19. 安全管理台账不规范, 包括安全投入、员工培训、隐患排查、劳动防护用品发放记录等。 	温州市龙日铸造阀门有限公司	龙湾区政府	9月30日

序号	整改单位 (区域)	地址	隐患主要内容	责任单位	督办单位	整改限期
4	温州圳馨饰品有限公司	瓯海区瞿溪街道会昌路108号	<ol style="list-style-type: none"> 1. 部分楼层未划出安全通道线，未设置疏散方向指示标志，货物堆放混乱； 2. 一楼压铸车间沿地面铺设的电源线缺绝缘阻燃 PVC 套管保护； 3. 生产车间部分设备未接地，未安装漏电保护器，配电箱穿线孔缺防护，低于 2.5 米的照明灯具未采用相应的安全措施； 4. 喷涂区域、调配区域与其他区域未进行有效隔断，未设可燃气体浓度报警装置及防爆机械通风装置，周边 3 米范围内电气设备未采用防爆型； 5. 滚筒机皮带传动部位缺防护罩； 6. 油漆、稀释剂等易燃液体类危化品存放在车间，未专门设置危化品中间仓库； 7. 喷塑、离心等岗位缺少安全操作规程； 8. 该公司未全面排查安全风险点并对危险源进行辨识，并根据风险等级落实分级管控措施，未在醒目位置处设置安全风险分级公示牌及相应的警示标志； 	温州圳馨饰品有限公司	瓯海区政府	7月31日
5	温州市锐辰眼镜有限公司	瓯海区潘桥街道陈庄村兴业路3号	<ol style="list-style-type: none"> 1. 仓库内缺少警示标志，仓库管理制度、叉车工操作规程未上墙； 2. 喷漆室内电线未防爆套管，未设可燃报警器探头； 3. 危化品仓库内未安装可燃气体报警器，排风扇吸风口过高，且未与防爆排风扇联锁，门口未配置静电消除装置，库内易燃油墨、清洗剂超过当天使用量； 4. 1-4 楼车间内通道未设置黄线，部分应急照明指示灯破损； 5. 部分机械设备未制定操作规程； 6. 从业人员未进行安全生产培训； 7. 废气净化塔未进行有限空间识别，缺警示标志。 	温州市锐辰眼镜有限公司	瓯海区政府	7月31日

序号	整改单位 (区域)	地址	隐患主要内容	责任单位	督办单位	整改限期
6	温州市瓯海仙岩东方红喷漆厂	瓯海区丽岙街道下沈北路1932号	<ol style="list-style-type: none"> 1. 车间内末端配电箱缺少漏电保护器、PE 接线排、配电箱箱体未接跨接线，部分用电设备未采取接地保护措施，部分配电箱缺防护盖； 2. 灭火器、消火栓箱被货物遮挡，未留出足够的防护距离； 3. 流水线顶部挂件下部缺少防止工件高出掉落的防护措施； 4. 抛丸机进行铝件及铁制件混抛，安全风险极大，且抛丸机除尘器未设泄爆片、隔爆阀等安全措施； 5. 起重机械吊钩缺少防脱钩措施； 6. 车间内未划出人行安全通道线； 7. 安全出口采用卷帘门，未设防落下措施； 8. 车间内物品乱堆乱放，未进行定置管理，楼梯间堆放杂物，堵塞疏散通道； 9. 喷粉区未与其他区域进行防火隔离，20 区部分电气设备不符合防爆要求，与喷粉室相连的粉末回收装置、过滤器未设置能将爆炸压力引向安全位置的泄压装置； 10. 缺少粉尘清扫记录，粉尘爆炸场所未建立设备设施检维修作业、特殊作业、粉尘清扫等制度； 11. 液化丙烷储存场所与综合楼过近，仓库门口未设人体导除静电装置，输送管道未设介质名称及流向标识，压力表未设最高压力线标识； 12. 可燃气体浓度报警器未设置在 24 小时有人值守的地方。 	温州市瓯海仙岩东方红喷漆厂	瓯海区政府	7 月 31 日
7	温州洞头联欣表面处理有限公司	洞头区杨文工业区杨文路	<ol style="list-style-type: none"> 1. 硫酸仓库墙体未做防腐蚀处理； 2. 二楼生产车间疏散楼梯门口堆放杂物堵塞应急疏散通道； 3. 未设置危废专业仓库，直接存放在其它仓库，未采取防火、防中毒措施； 4. 化学品仓库内未将化学品固体和液体分开储存； 5. 部分开关盒缺盖，部分电气插座电源未设置漏电开关，配电柜前地面未设置绝缘垫； 6. 机械设备皮带轮和链轮缺防护罩； 7. 未对污水处理站和其它作业场所现有的有限空间进行危险危害辨识，未设置有限空间安全警示标志、有限空间特殊作业安全管理台账及应急救援装备器材； 8. 未对厂区存在的安全风险采取风险管控措施，现场缺少风险管控四色图。 	温州洞头联欣表面处理有限公司	洞头区政府	9 月 30 日

序号	整改单位 (区域)	地址	隐患主要内容	责任单位	督办单位	整改限期
8	浙江诺比克电梯有限公司	浙南产业集聚区海城街道华山路88号	<ol style="list-style-type: none"> 1. 车间部分配电柜前堆放物料，部分配电柜底部电缆孔洞未封堵，未设置绝缘垫； 2. 车间消防器材未进行定置管理，部分消火栓门破损，且无月检记录； 3. 车间内部分设备设施安全措施缺失，如行车吊钩未设置防脱扣装置，车间部分气瓶未设置防倾倒措施，乙炔气瓶与氧气瓶未保持安全距离； 4. 未对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测（储气罐上的压力表、安全阀未定期检测）； 5. 部分电气线路未采用阻燃管敷设或敷设不到位，部分引出的插板未固定安装； 6. 厂区通道上设置喷漆场所未采取防火防爆措施，与周边员工宿舍（移动式彩钢房）未保持安全距离； 7. 未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志（如冲床、锯床、钻床、剪板机等）； 8. 车间未悬挂安全管理制度、安全操作规程。 	浙江诺比克电梯有限公司	浙南产业集聚区管委会	8月31日
9	温州市康雅五金制品有限公司	浙南产业集聚区天河街道苍兰路198号	<ol style="list-style-type: none"> 1. 四楼涉可燃爆粉尘（锌合金）场所部分电气线路、排风扇、配电箱等用电设备设施未采取防爆型，涉可燃爆粉尘场所未进行独立的防火分隔，未设置人体静电消除器，未配置消防沙，未设置氢气浓度报警仪，未悬挂安全管理制度、安全操作规程及相应的安全警示标志； 2. 二楼涉可燃爆粉尘（锌合金）场所部分电气线路、照明灯具等用电设备设施未采取防爆型，未设置防爆机械排风装置，未设置人体静电消除器，未配置消防沙，防火分隔不到位； 3. 未制定粉尘清扫制度，未建立粉尘清扫记录台账，涉可燃爆粉尘（锌合金）作业未经有安全评价资质单位出具安全确认报告。 	温州市康雅五金制品有限公司	浙南产业集聚区管委会	8月31日
10	浙江瓯博斯油脂科技有限公司	瓯江口产业集聚区雁云路608号	<ol style="list-style-type: none"> 1. 未建立安全生产管理台账（如全员责任制、规章制度、操作规程、教育培训、风险管控、隐患排查、应急预案与演练等）； 2. 氨制冷系统泄压管出口未高于周围50米内最高建筑物（除冷库外）的屋脊5米，并采取防雷、防雨水、防杂物落入的措施；氨制冷机房的控制室和操作人员值班室间隔观察窗未采用防火玻璃；压力容器、非专业操作人员免进区域、关键操作部位等未设置安全标识； 3. 未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志； 4. 未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测（如安全阀、压力表等）； 5. 未建立动火、临时用电、高处作业、有限空间作业等危险作业制度，未对有限空间作业场所进行辨识，并设置明显安全警示标志； 6. 普通电缆敷设高度不足时（水平敷设<2.5米，垂直敷设<1.8米），无防止电缆机械损伤的措施； 7. 配电箱内未设置N和PE汇流排，配电箱与面板未安全可靠接地，部分电气线路采用缠绕的方式连接； 8. 用电设备的金属部分未接地或接零，未与开关采用一开一控（流水线、电焊机、砂轮机、车床等）； 9. 插座无PE线，临时用电的电气设备线路末端未安装剩余电流动作保护装置； 10. 高度在2米之内的外露传动部位未设置防护装置（如砂轮机，手持磨光机等）； 11. 油脂类罐区未设防护堤，人行平台未设护栏，直梯缺护笼； 12. 贮氨罐等压力容器未装有带压力、液位远传记录和报警功能的安全装置，贮氨罐未设防液体流散设施； 13. 作业现场未配置空气呼吸器、橡胶手套等防护用具和急救药品。 	浙江瓯博斯油脂科技有限公司	瓯江口产业集聚区管委会	7月31日

序号	整改单位 (区域)	地址	隐患主要内容	责任单位	督办单位	整改限期
11	浙江诺森电子科技有限公司	乐清市柳市镇杨宅村	<ol style="list-style-type: none"> 1. 生产车间通道被物品占用，货物未进行定置管理，生产车间安全出口门未向疏散方向开启，出口未设置指示标志和应急照明灯； 2. 注塑车间耐火等级不足，且与相邻企业车间有窗户相通，安全防火间距不足； 3. 厂房未设置保护接地系统，生产设备、配电箱外壳等未设接地保护，车间配电箱内未设接地排，接线不规范，个别断路器裸装，生产车间电气线路私拉乱接，临时插座未设置保护接地线和漏电保护器； 4. 生产车间二层、三层采用简易横梁、木平台搭建，平台承重荷载未进行检测，且缺设踢脚线； 5. 砂轮机未设置防护罩、托架和挡屑板； 6. 台钻皮带轮未设置防护罩； 7. 作业岗位未张贴岗位安全操作规程； 8. 企业未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志； 9. 未向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施； 10. 储气罐及空压机四周被堆满物品，储气罐底座未进行固定，安全阀和压力表未定期校验； 11. 简易升降机未定期进行检测； 12. 生产车间灭火器配备数量不足。 	浙江诺森电子科技有限公司	乐清市政府	6月30日
12	温州虹南机械有限公司	乐清市虹桥镇信岙工业区	<ol style="list-style-type: none"> 1. 生产车间内电气线路私拉乱接，照明灯未固定安装，部分设备及插座未设置保护接地线和漏电保护器，部分车间电气线路未穿管保护，模具区空气开关未入箱安装，且空气开关安装在木板上； 2. 工作台照明灯及压铸机照明灯均未采用安全电压； 3. 抛丸机及相应的除尘器不符合粉尘防爆要求，作业现场堆积粉尘未及时清扫及处置； 4. 厂区设置的简易升降机不符合《简易升降机安全规程》的要求； 5. 铝压铸高温作业区域未设置围栏，未设置相应的安全警示标志； 6. 部分作业岗位未挂贴岗位安全操作规程； 7. 个别停用的冲床、铣床未设置停用牌，未断开设备电源，楼梯间底层堆放可燃物； 8. 台钻和丝攻机等设备高速旋转部位未设置防护罩； 9. 压缩空气管道未设置介质名称和流向标志； 10. 储气罐底座未进行固定，安全阀及压力表未定期校验； 11. 未向员工告知岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。 	温州虹南机械有限公司	乐清市政府	6月30日

序号	整改单位 (区域)	地址	隐患主要内容	责任单位	督办单位	整改限期
13	瑞安市丰和 顺丰家具有限公司	瑞安市陶山镇 荣桥村	<ol style="list-style-type: none"> 1. 生产车间采用砖混彩钢顶结构，耐火等级不足二级； 2. 粉尘爆炸危险场所（包括 20 区）未使用防爆电气设备设施； 3. 木工作业现场及收尘间内积尘严重未及时规范清理； 4. 生产车间与周边建构筑物的安全防火间距不足； 5. 单机滤袋式除尘器的设置距离日常操作中有人员出现的地方不足 6 米； 6. 喷漆车间内未设置可燃气体浓度报警探头，门口缺设人体静电消除器和应急救援器材，车间内照明灯具未采用防爆型，电线未套镀锌钢管或防爆绕线管敷设； 7. 储气罐安全附件安全阀、压力表缺校验资料，空气管道未设介质名称及流向标识； 8. 生产车间生产设备金属外壳、配电箱、箱门、三孔插座、插板等未设接地保护，设备未设漏电保护装置，车间配电箱（箱）缺警示标志； 9. 该公司未建立安全生产操作规程和管理制度；未制定粉尘清扫制度，作业现场积尘未及时规范清理。 	瑞安市丰和顺丰家具有限公司	瑞安市政府	6 月 30 日
14	浙江飞冠机 车部件有限公司	瑞安市鲍一工 业区	<ol style="list-style-type: none"> 1. 生产车间内设有员工宿舍，存在“三合一”现象； 2. 未建立安全生产操作规程和管理制度； 3. 灭火器配备不足，未按规定悬挂； 4. 生产车间内货物未定置区域存放，堵塞消防通道； 5. 天然气（煤气）加热炉燃烧器操作部位未设置可燃气体泄漏报警装置，或燃烧系统未设置防突然熄火或点火失败的安全装置； 6. 使用易燃易爆稀释剂（如天拿水）清洗设备设施，未采取有效措施及时清除集聚在地沟、地坑等有限空间内的可燃气体； 7. 生产车间内多数生产设备金属外壳、部分配电箱、箱门、三孔插座、插板等未设接地保护，部分接地线连接不规范，车间部分配电箱（箱）缺警示标志，部分配电箱内未设置接地排，接线不规范。 	浙江飞冠机车部件有限公司	瑞安市政府	6 月 30 日
15	温州金拱门 木业有限公司	永嘉县乌牛街 道东蒙工业区 (永嘉县富 贵皮匠鞋业有 限公司内)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 木质粉尘干式除尘器锁气卸灰装置不符合规范要求； 2. 单机滤袋式除尘器的设置距离日常操作中有人员出现的地方不足 6 米； 3. 部分产生粉尘的作业工位未设置除尘设施及吸风罩； 4. 喷漆间与其他区域未采用实体墙隔断，车间门口未设人体静电措施； 5. 喷漆车间、油漆中间仓库内部分电气线路不符合防爆要求，可燃气体浓度报警装置未按规范要求进行安装； 6. 生产车间多数生产设备金属外壳、部分配电箱、箱门、三孔插座、插板等未设接地保护，电气设施未设置漏电保护装置，部分接地线连接不规范，车间部分配电箱（箱）缺警示标志，部分配电箱内未设置接地排，接线不规范； 7. 车间内油漆未定置区域进行临时存放，电梯间内存有较多使用过剩的危化品； 8. 企业未制定粉尘清扫制度，作业场所积尘未及时规范清理。 	温州金拱门木业有限公司	永嘉县政府	9 月 30 日

序号	整改单位 (区域)	地址	隐患主要内容	责任单位	督办单位	整改限期
16	永嘉县嘉园物业管理有限公司(运营单位:永嘉县厨余垃圾处理中心)	永嘉县黄田街道枫埠大街51号	<ol style="list-style-type: none"> 1. 企业未对厂内的有限空间进行辨识, 未建立有限空间管理台账及应急预案, 有限空间场所未设置安全警示标志; 2. 未建立有限空间作业审批制度; 3. 有限空间作业的相关安全设施配备不齐全; 4. 锅炉房内压力表未设最高压力线标识, 沼气、冷却水管道未设介质名称及流向标识; 5. 厌氧罐、双膜沼气柜、火炬区域未设置可燃气体浓度报警装置; 6. 厌氧罐、双膜沼气柜、火炬区域涉及爆炸区域内部分电气线路敷设不符合防爆要求; 7. 预处理车间内行车未设置防脱扣; 8. 预处理车间内部分消防栓破损, 且无消防枪头。 	永嘉县嘉园物业管理有限公司(运营单位:永嘉县厨余垃圾处理中心)	永嘉县政府	9月30日
17	温州市梵尚家具有限公司	平阳县万全轻工基地A8地块(万达路518号)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 打棉房: 与生产车间防火间距不足, 屋顶耐火等级不符合要求, 开关未设置防护罩, 电线凌乱且未套管, 未设置安全操作规程, 打棉机皮带轮未设置防护罩, 且未设置接地措施; 2. 锅炉房: 未设置安全操作规程, 蒸汽管道部分保温层脱落, 配电箱下方堆满木柴, 烘机皮带轮未设置防护罩, 未设置高温烫伤等安全警示标志; 3. 油漆仓库: 与宿舍楼未保持25米的防火间距, 门口未设置防流散措施, 未设置静电触摸球, 照明灯、防爆排风电线套管不防爆, 可燃气体报警仪无声光报警且保护半径不足, 地面设有自来水管阀门沟连通室外, 防火门已损坏; 4. 三楼木工车间: 单机滤袋除尘器距日常操作中有人出现的任何地方小于6米, 单机滤袋除尘器之间的距离小于6米, 推台锯单机滤袋除尘器与楼梯口的距离小于6米, 单机滤袋除尘器周边1.5米范围内有粉尘、木屑堆积, 粉尘清扫不到位, 部分木工设备未设置除尘设施, 作业岗位未设置安全操作规程, 部分除尘管道与设备之间的吸尘软管有破损或断裂, 除尘器未使用, 部分开关未设置防护罩, 使用移动排风扇, 乱接临时电线、插座, 个别设备皮带轮未设置防护罩, 个别场所采用木板隔断, 个别消防栓周围堆放货物; 5. 二层生产车间: 贴铂金场所内设有喷漆设施, 未采用防火墙隔断, 配电箱、插座、照明灯不防爆, 加热管道穿越喷漆房, 涂色场所涂料超量堆放, 调漆房、面漆房、底漆房未与其他场所采用防火墙完全隔断, 调漆房、面漆房、底漆房未采用外开式甲级防火门, 调漆房、喷漆房电动机、照明灯不防爆, 面漆房、底漆房未设置可燃气体报警仪, 办公室采用石膏板、玻璃隔断, 作业岗位未设置安全操作规程; 6. 一楼车间: 推台锯单机滤袋除尘设备安装位置不符合规范要求, 隔层仓库采用木板作楼面耐火等级不符合要求, 消防栓周围堆放货物, 氧气瓶与乙炔瓶未保持5米以上距离, 部分气瓶未设置防倾倒措施, 插座未采用工业插座且未固定, 部分开关无防护罩, 作业岗位未设置安全操作规程; 7. 除尘器: 除尘设备部分电机不防爆, 进风管道未设置隔爆阀, 锁气卸灰装置未设置故障监测报警装置, 未设置压差监测, 爬梯护笼安装未到2米。 	温州市梵尚家具有限公司	平阳县政府	7月31日

序号	整改单位 (区域)	地址	隐患主要内容	责任单位	督办单位	整改限期
18	温州佰家欢木业有限公司	平阳县昆阳镇水亭新街 600 号	<ol style="list-style-type: none"> 1. 晾干房位于车间中部，挥发的可燃气体无法外排； 2. 打磨间未采取防尘隔断措施； 3. 底漆房门框处未密封，防火门无铭牌，照明灯不防爆，无可燃气体报警装置，出入口未设置人体静电消除装置，潜水泵不防爆，出口未通向车间主通道； 4. 面漆房未设置可燃气体报警装置，照明套管使用 PVC 管，防火门耐火等级乙级（需要甲级），出口未通向车间主通道； 5. 油漆中间仓库无防流散设施，防火门耐火等级乙级（需要甲级），可燃气体报警装置套管使用 PVC 管，未设置防爆排风，内部有不防爆的台秤、监控和不防爆的开桶工具； 6. 楼梯间堆杂物堵塞通道； 7. 甲类作业场所面积超过该防火分区 5%。 	温州佰家欢木业有限公司	平阳县政府	7 月 31 日
19	龙港市发发发门业有限公司	龙港市海西路 88-154 号杭骏 1 幢 4 层	<ol style="list-style-type: none"> 1. 单机滤袋电机不防爆； 2. 单机布袋除尘器与木工设备操作人员位置距离不足 6 米； 3. 单机滤袋周边 1.5 米范围内有粉尘及木屑堆积； 4. 未按要求组织相关从业人员进行粉尘防爆专项安全生产教育和培训，未如实记录培训的时间、内容及考核等情况，纳入员工教育和培训档案； 5. 未为粉尘作业岗位从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用； 6. 未提供生产安全事故应急预案； 7. 未组织粉尘爆炸事故应急演练； 8. 未按要求建立事故隐患排查清单，如实记录隐患排查治理情况，并向从业人员通报； 9. 未按要求更新粉尘防爆安全生产责任制、粉尘清理制度、事故应急救援指南等相关安全管理制度； 10. 未建立粉尘爆炸风险管控体系； 11. 未有效执行粉尘清理制度、如实记录粉尘清理台账； 12. 未按标准要求处置废弃粉尘； 13. 安全警示标志不健全； 14. 检维修管理流于形式； 15. 木工车间内缺少消防沙，部分灭火器单独设置，灭火器未定期进行月检； 16. 缺少资质单位出具的木粉尘作业场所整改、确认报告。 	龙港市发发发门业有限公司	龙港市政府	6 月 30 日

序号	整改单位 (区域)	地址	隐患主要内容	责任单位	督办单位	整改限期
20	温州瑞尔金属制造有限公司	泰顺县彭溪镇水尾村	<ol style="list-style-type: none"> 1. 乙炔气化场所未设置应急排风、可燃气体浓度检测报警仪设置地点无人看管，未设置防火门，未设置安全周知卡； 2. 液氧杜瓦瓶气化场所设置在消防通道边，耐火等级未达二级，未设置防火门，低温管道未采取保温措施，管道结冰较严重； 3. 氧气、氩气、二氧化碳等工业气瓶中间仓库防瓶倒措施不完善，未设置安全周知卡； 4. 液化石油气中间仓库耐火等级未达二级，未设置应急排风，可燃气体浓度报警仪设置地点无人看管； 5. 液化石油气气化场所耐火等级未达二级，未设置应急排风，未设置防火门，未设置可燃气体深度报警仪，未设置安全周知卡； 6. 甲醇、乙醇中间仓库耐火等级未达二级，未设置防火门，未采取防流散措施，未设置可燃气体浓度报警仪和应急排风，未设置安全周卡； 7. 生产车间部分设备未采取接地保护措施，电器插座未采取漏电保护措施。 	温州瑞尔金属制造有限公司	泰顺县政府	8月31日
21	温州市保罗厨卫有限公司	文成县百丈漈镇外垟工业区	<ol style="list-style-type: none"> 1. 喷漆房未采用有效的防火分隔； 2. 油漆储存场所未与其他场所保持一定安全间距，且未设置防爆排风和可燃气体探测报警系统； 3. 喷漆室、烘干室未设置可燃气体探测报警器和防爆排风； 4. 喷漆室、晾干房电气线路未穿镀锌管或防爆软管保护； 5. 喷漆室、油漆储存场所未采用不发生火花的地面； 6. 油漆储存场所未设置防静电装置和防流散设施，未设置温湿度计； 7. 尾气净化装置不符合要求，电气设施不防爆，未设置事故直排设施和检测装置； 8. 缺少安全管理制度、操作规程、警示标识。 	温州市保罗厨卫有限公司	文成县政府	6月30日
消防领域（46）						
22	温州经纬物业管理有限公司（东明锦园）	鹿城区五马街道株浦路	<ol style="list-style-type: none"> 1. 设置的疏散指示标志、应急照明损坏率大于30%； 2. 室内消火栓无水，不能正常使用； 3. 自动喷水灭火系统不能正常运行； 4. 防烟、排烟系统不能正常运行； 5. 火灾自动报警系统不能正常运行； 6. 消防水泵以及其他自动消防设施不能正常联动控制。 	温州经纬物业管理有限公司	鹿城区政府	9月30日
23	温州市鹿城区多美丽幼儿园	鹿城区仰义街道仰兴大街外埠头新村7幢	幼儿园的儿童用房所在楼层位置不符合国家工程建设消防技术标准的规定。	温州市鹿城区多美丽幼儿园	鹿城区政府	9月30日

序号	整改单位 (区域)	地址	隐患主要内容	责任单位	督办单位	整改限期
24	温州市瓯海振中鞋业有限公司	瓯海区仙岩工业区盛丰路56号	<ol style="list-style-type: none"> 1. 消火栓管网损坏，配置水带均已经氧化，内胆损坏无法使用； 2. 防火门损坏率大于50%，部分防火门被拆除改为玻璃门； 3. 疏散指示标志损坏率大于50%； 4. 生产车间5层功能布局影响裁剪车间不能两部楼梯同时使用； 5. 1层设置370平方米左右的展厅，不具备自然排烟，且未设置机械排烟设施； 6. 1层车间里设置厨房，使用液化气，无物理分隔。 	温州市瓯海振中鞋业有限公司	瓯海区政府	9月30日
25	温州市中乔皮业有限公司	瓯海区郭溪富泉路69号	<ol style="list-style-type: none"> 1. 违法搭建占用防火间距； 2. 车间疏散指示标志损坏率大于50%； 3. 车间防火门损坏率大于50%； 4. 生产车间与宿舍楼设置在同一建筑内，存在“三合一”现象； 5. 车间安全出口设置卷帘门。 	温州市中乔皮业有限公司	瓯海区政府	9月30日
26	温州巨溪皮革市场有限责任公司(三期)	瓯海区瞿溪街道河头村	<ol style="list-style-type: none"> 1. 疏散指示标志损坏率大于50%； 2. 防火门损坏率大于50%； 3. 火灾自动报警系统无法正常联动； 4. 喷淋泵无法正常启动。 	温州巨溪皮革市场有限责任公司	瓯海区政府	9月30日
27	红连数字科技(温州)有限公司(红连跨贸园)	龙湾区蒲州街道文会路9号	<ol style="list-style-type: none"> 1. 疏散指示标志的损坏率大于30%； 2. 自动喷水灭火系统不能正常使用； 3. 消防用电设备末端自动切换装置不能正常自动切换； 4. 火灾自动报警系统不能正常运行； 5. 消防水泵不能正常联动控制； 6. 消防控制室操作人员未按GB25506的规定持证上岗。 	红连数字科技(温州)有限公司	龙湾区政府	9月30日
28	温州天惠电器有限公司	浙南产业集聚区滨海十一路2345号	<ol style="list-style-type: none"> 1. 生产车间疏散指示标志损坏率大于50%； 2. 防火门损坏率大于50%； 3. 生产车间室内消火栓无水，不能正常运行； 4. 生产车间自动喷水灭火系统不能正常运行； 5. 生产车间火灾自动报警系统不能正常运行； 6. 消防水泵不能正常联动控制。 	温州天惠电器有限公司	浙南产业集聚区管委会	9月30日

序号	整改单位 (区域)	地址	隐患主要内容	责任单位	督办单位	整改限期
29	温州市龙湾太平洋彩印有限公司	浙南产业集聚区滨海园区白榆路188号	1. 生产车间未设置自动喷水灭火系统; 2. 生产车间未设置火灾自动报警系统; 3. 生产车间未设置疏散指示标志; 4. 生产车间二楼、四楼存在住人现象; 5. 厂区内搭建简易棚占用防火间距; 6. 宿舍楼车间共用一张疏散楼梯。	温州市龙湾太平洋彩印有限公司	浙南产业集聚区管委会	9月30日
30	温州朗祺五金有限公司	浙南产业集聚区滨海五道259号	1. 室内消火栓无水, 不能正常运行; 2. 室外消火栓无水, 不能正常运行; 3. 应急照明损坏率大于50%; 4. 安全出口被封堵; 5. 在生产车间内设置宿舍, 存在“三合一”现象; 6. 消防车道被占用。	温州朗祺五金有限公司	浙南产业集聚区管委会	9月30日
31	乐清市翁垟街道东方村股份经济合作社(东方小微园)	乐清市翁垟街道南阳东路10-14号	1. 疏散指示标志灯具损坏率大于50%; 2. 火灾自动报警系统不能正常运行; 3. 已设置消防用电设备末端自动切换装置不能正常自动切换; 4. 消防水泵不能正常联动; 5. 消防控制室无人值班; 6. 防火门损坏的数量大于该防火分区相应防火分隔设施总数的50%。	乐清市翁垟街道东方村股份经济合作社	乐清市政府	9月30日
32	乐清市嘉和物业管理有限公司(晨曦大厦)	乐清市良港东路456号	1. 火灾自动报警系统不能正常运行; 2. 自动消防设施不能正常联动控制; 3. 疏散指示标志、应急照明损坏率大于30%; 4. 防火门损坏的数量大于该防火分区相应防火分隔设施总数的50%; 5. 防烟、排烟设施不能正常使用; 6. 自动喷水灭火系统不能正常使用。	乐清市嘉和物业管理有限公司	乐清市政府	9月30日
33	浙江盛安纺织有限公司	瑞安市南滨街道高新技术产业园区围一路668号	1. 水泵房设施瘫痪, 不能正常运行; 2. 消防控制室操作人员未按GB25506的规定持证上岗; 3. 室内消火栓系统不能正常使用; 4. 消控室主机瘫痪; 5. 疏散指示标志、应急照明损坏率大于50%; 6. 生产车间4层局部未按国家工程建设消防技术标准设置自动喷水灭火系统。	浙江盛安纺织有限公司	瑞安市政府	9月30日

序号	整改单位 (区域)	地址	隐患主要内容	责任单位	督办单位	整改限期
34	温州金余塑胶板有限公司	瑞安市塘下镇罗凤国际汽配产业园	<ol style="list-style-type: none"> 1. 疏散标志、应急照明损坏率大于 50%； 2. 防火门损坏率大于 50%； 3. 自动喷水灭火系统无法正常运行，喷淋泵无法启动； 4. 火灾自动报警系统无法正常运行，消防主机瘫痪； 5. 室内消火栓无水，室内消火栓系统无法正常运行，消防栓泵无法启动； 6. 消防控制室操作人员未按规定持证上岗； 7. 既有安全出口被封堵； 8. 疏散走道、楼梯间、疏散门或安全出口设置栅栏、卷帘门。 	温州金余塑胶板有限公司	瑞安市政府	9月30日
35	浙江嘉宸物业管理有限公司（铂晶嘉园）	永嘉县瓯北街道永嘉园区大道礁下村村口	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 幢室外消火栓泵故障、2 幢室外消火栓泵阀门关闭； 2. 3 幢消火栓泵和喷淋泵不能远程启动； 3. 水泵房稳压泵故障，启停数值设置错误； 4. 地下室消防水池补水设施损坏，水池储水量不足水池； 5. 3 幢报警阀的警铃卡阻； 6. 4 幢风机房风机故障，启动无反馈信号； 7. 1-4 幢多数防火卷帘降不能到底，模块无反馈，不能远程启动； 8. 消控室主机故障问题较多，与防排烟系统、水泵以及其他消防设施不能正常联动控制； 9. 1-4 幢消防车道未标识，设置不符合要求； 10. 1-4 幢疏散指示灯及安全出口指示灯系统故障较多； 11. 1-4 幢较多楼梯间及前室内堆放杂物和储物柜； 12. 1-4 幢防火门损坏故障较多； 13. 1-4 幢应急照明灯损坏较多。 	浙江嘉宸物业管理有限公司	永嘉县政府	9月30日
36	浙江合家物业发展有限公司（上瓯景园）	永嘉县瓯北街道礁川大街与园区大道交叉口北约 60 米	<ol style="list-style-type: none"> 1. 消控室操作人员不足，未落实 24 小时双人值班，未持证上岗； 2. 1-3 幢消防车道未标识，消防登高面操作场地设置不符合要求； 3. 消控室主机故障问题较多，与防排烟系统、水泵以及其他消防设施不能正常联动控制； 4. 消控室火灾自动报警系统不能正常运行； 5. 1-3 幢楼梯间防火门组件闭门器、顺位器丢失损坏较多； 6. 水泵房喷淋湿式报警阀信号阀处于关闭状态，楼层地区喷淋管内无水压； 7. 3 幢楼屋面正压风机远程启动故障，消防送风阀处于反馈状态无法复位； 8. 1-3 幢疏散指示灯及安全出口指示灯系统故障较多； 9. 1-3 幢较多楼梯间及前室内堆放杂物和储物柜； 10. 1-3 幢防火门损坏故障较多。 	浙江合家物业发展有限公司	永嘉县政府	9月30日

序号	整改单位 (区域)	地址	隐患主要内容	责任单位	督办单位	整改限期
37	永嘉县浦二公寓	永嘉县瓯北街道浦二村	1. 疏散指示标志损坏率大于 30%； 2. 室内消火栓系统不能正常运行； 3. 自动喷水灭火系统不能正常运行； 4. 防烟、排烟设施不能正常运行； 5. 火灾自动报警系统不能正常运行； 6. 防烟排烟系统、消防水泵不能正常联动控制。	瓯北街道办事处	永嘉县政府	9月30日
38	苍南县灵溪镇风车王幼儿园	苍南县灵溪镇商城街19号	幼儿园教学楼第四层设置教室、宿舍、多功能厅等儿童活动场所。	苍南县灵溪镇风车王幼儿园	苍南县政府	9月30日
39	龙港大地物业管理有限公司(龙港市方城丽园)	龙港市人民路913号	1. 火灾自动报警系统故障； 2. 自动喷水灭火系统不能联动启动； 3. 自动消防设施不能正常联动控制； 4. 排烟系统不能正常使用； 5. 3号楼疏散指示标志损坏率大于 30%； 6. 3号楼封闭楼梯间的门损坏率大于 20%。	龙港大地物业管理有限公司	龙港市政府	9月30日
40	浙江壹加和物业管理有限公司(龙港市永泰嘉园)	龙港市金钗街462-470号	1. 自动消防设施不能正常联动控制； 2. 3栋排烟系统不能正常使用； 3. 自动喷水灭火系统不能联动启动； 4. 火灾自动报警系统故障； 5. 2栋高层建筑消防车道被占用； 6. 消防用电设备末端自动切换不能正常自动切换。	浙江壹加和物业管理有限公司	龙港市政府	9月30日
41	温州市浪和物业管理有限公司(龙港市鼎盛大厦)	龙港市五十米大道与西二街路口	1. 自动喷水灭火系统不能正常运行； 2. 火灾自动报警系统不能正常运行； 3. 消防水泵、喷淋泵不能正常联动控制； 4. 地下室疏散指示标志损坏率大于 30%； 5. 地下室防火门配件不齐全、损坏等数量大于该防火分区总数的 50%； 6. 防烟排烟设施不能正常使用； 7. 消防控制室操作人员未落实 24 小时值班制度、未持证上岗。	温州市浪和物业管理有限公司	龙港市政府	9月30日

序号	整改单位 (区域)	地址	隐患主要内容	责任单位	督办单位	整改限期
42	温州冠科电子有限公司	平阳县萧江镇淡浦工业区B-10	1. 火灾自动报警系统不能正常运行; 2. 消防水泵无法正常联动控制; 3. 消控室无人员值班; 4. 自动喷水灭火系统无法正常运行; 5. 防火门损坏率大于 50%; 6. 应急照明灯损坏率大于 50%。	温州冠科电子有限公司	平阳县政府	9月30日
43	文成县中银大厦	文成县大岙镇县前街8号	1. 疏散指示标志、应急照明的损坏率大于 30%; 2. 火灾自动报警系统处于故障状态不能正常运行; 3. 室内消防栓无法正常使用; 4. 水泵控制柜无法启动, 不能正常联动控制; 5. 消防控制室操作人员未按规定持证上岗; 6. 封闭楼梯间的防火门损坏率大于 50%。	大岙镇政府	文成县政府	9月30日
44	文成县珊溪大厦	文成县珊溪镇岭坳门滨江路	1. 消防控制室操作人员未按规定持证上岗; 2. 消防控制室主机不能正常使用; 3. 防排烟设施、消防水泵以及其他自动消防设施不能正常控制; 4. 疏散指示标志、应急照明损坏率大于 30%; 5. 火灾自动报警系统不能正常运行; 6. 消防车道被占用。	珊溪镇政府	文成县政府	9月30日
45	浙江安加物业服务有限公司(新灵景园)	瓯江口产业集聚区灵昆街道瓯绣大道4099号	1. 33、34号风机远程启动无反馈; 2. 部分楼层室内消火栓无水, 不能正常运行; 3. 疏散指示标示损坏率大于 30%; 4. 防火门等防火分隔设施损坏的数量大于该防火分区防火设备总数的 50%; 5. 火灾自动报警系统主机主备电不能正常自动切换; 6. 排烟系统不能正常联动控制。	浙江安加物业服务有限公司	瓯江口产业集聚区管委会	9月30日
46	温州市洞头鑫凯物业管理服务有限公司(洞头区海上人家)	洞头区北岙街道复兴路32号	1. 火灾自动报警系统主机主备电不能正常自动切换; 2. 地下室封闭楼梯间的门损坏率大于 50%; 3. 喷淋泵无法联动启动; 4. 地下室疏散指示标志损毁率大于 30%; 5. 火灾自动报警系统声光报警、消防电话存在故障, 不能正常运行; 6. 排烟系统不能正常联动控制。	温州市洞头鑫凯物业管理服务有限公司	洞头区政府	9月30日

序号	整改单位 (区域)	地址	隐患主要内容	责任单位	督办单位	整改限期
47	泰顺县欣鹏幼儿园	泰顺县罗阳镇乌岩岭路218号	幼儿园地下一层设置儿童功能用房。	泰顺县欣鹏幼儿园	泰顺县政府	9月30日
48	泰顺县雅阳镇红景天老年公寓	泰顺县雅阳镇和平村	1. 自动喷水灭火系统不能正常运行； 2. 火灾自动报警系统不能正常运行； 3. 消防水泵及其他自动消防设施不能正常联动控制； 4. 消防控制室操作人员未按GB25506的规定持证上岗； 5. 疏散指示标志、应急照明的损坏率大于50%。	泰顺县雅阳镇红景天老年公寓	泰顺县政府	9月30日
49	鹿城区蒲鞋市街道蒋家桥305弄	鹿城区蒲鞋市街道学院中路305弄	1. 建筑之间存在违章搭建占用防火间距； 2. 居住出租房整治提升不到位； 3. 电气线路未采取阻燃套管保护； 4. 部分防盗窗不能向外开启； 5. 电动自行车违规停放、违规充电； 6. 房东和租客消防安全意识薄弱。	蒲鞋市街道办事处	鹿城区政府	9月30日
50	鹿城区六虹桥路钢材市场片区(区域)	鹿城区南郊街道北至六虹桥路南至里垟新路东至前黄路西至蛟尾路	1. 部分消防设施损坏缺失； 2. 电动自行车违规停放、违规充电； 3. 电气线路未采取阻燃套管保护； 4. 建筑物之间消防车通道被占用； 5. 经营者和务工人员消防安全意识薄弱。	温州市六虹钢材市场有限公司	鹿城区政府	9月30日
51	瓯海区潘桥街道东边村	瓯海区东至新桐路，西至农田，北至新桐路，南至东边溪	1. 电气线路未采取阻燃套管保护； 2. 居住出租房、合用场所物理分隔不到位； 3. 居住出租房厨房与住宿部分未分隔到位； 4. 电动自行车违规停放，违规充电； 5. 消防设施配置不到位； 6. 房东和租客消防安全意识薄弱； 7. 疏散通道未保持畅通。	潘桥街道办事处	瓯海区政府	9月30日
52	龙湾区海滨街道江一村	龙湾区海滨街道江一村	1. 消防设施配置不到位； 2. 疏散通道未保持畅通； 3. 合用场所物理分隔未分隔或分隔不到位； 4. 居住出租房整治提升不到位； 5. 电动自行车违规停放违规充电； 6. 房东和租客消防安全意识薄弱。	海滨街道办事处	龙湾区政府	9月30日

序号	整改单位 (区域)	地址	隐患主要内容	责任单位	督办单位	整改限期
53	浙南产业集聚区海城街道东溪村	浙南产业集聚区海城街道东溪村	1. 居住出租房、合用场所物理隔断不到位； 2. 居住出租房厨房与住宿部分未分隔到位； 3. 疏散通道未保持畅通。	海城街道办事处	浙南产业集聚区管委会	9月30日
54	浙南产业集聚区天河街道蒲门村(新村)	浙南产业集聚区天河街道蒲门村(新村)	1. 居住出租房及合用场所物理分隔不到位； 2. 消防设施配置不到位； 3. 房东和租客消防安全意识薄弱。	天河街道办事处	浙南产业集聚区管委会	9月30日
55	瑞安市潮基社区陶溪村工业区	瑞安市湖岭镇潮基社区陶溪村工业区	1. 消防车通道被堵塞占用； 2. 50%以上防火门损坏； 3. 现有的防火分区被破坏，安全出口宽度不符合要求； 4. 未按国家工程建设消防技术标准的规定设置疏散指示标志和应急照明灯； 5. 楼梯间形式设置不符合要求； 6. 同层分租不同企业，且企业之间消防安全通道砌墙并设置卷帘门上锁封堵； 7. 有粉尘爆炸危险场所未按规定设置防爆电气设备和泄压设施； 8. 个别厂房未按规定设置自动喷水灭火系统。	湖岭镇政府	瑞安市政府	9月30日
56	瑞安市新安村心安巷	瑞安市仙降街道	1. 合用场所物理分隔不到位或者未进行物理分隔； 2. 居住出租房厨房与住宿部分未分隔到位； 3. 电气线路未采取阻燃套管保护； 4. 房东和租客消防安全意识薄弱。	仙降街道办事处	瑞安市政府	9月30日
57	瑞安市塘下镇八水工业区	瑞安市塘下镇	1. 部分厂房存在“三合一”现象； 2. 部分厂房未设置室内消火栓系统、自动喷水灭火系统； 3. 已设置室内消火栓系统和自动喷水灭火系统的无水； 4. 大部分厂房安全出口数量不足且存在堵塞； 5. 大部分厂房防火门损坏； 6. 大部分厂房疏散标志、应急照明灯损坏； 7. 大部分厂房火灾自动报警系统损坏； 8. 消控室无人值班； 9. 大部分厂房电气线路未采取阻燃套管保护； 10. 消防车通道被占用。	塘下镇政府	瑞安市政府	9月30日

序号	整改单位 (区域)	地址	隐患主要内容	责任单位	督办单位	整改限期
58	瑞安市马屿镇永大光学园区	瑞安市马屿镇	<ol style="list-style-type: none"> 1. 该区域内 80%疏散通道未安装防火门; 2. 该区域内 70%疏散标示标志、应急照明灯等损坏; 3. 厂区内未按国家工程建设消防技术标准的规定设置消防水源; 4. 该区域疏散通道未保持畅通; 5. 厂区内未按国家工程建设消防技术标准的规定设置自动喷水灭火系统; 6. 疏散楼梯间设置卷帘门; 	马屿镇政府	瑞安市政府	9月30日
59	永嘉县东城街道城东社区	永嘉县东城街道城东社区屿后巷	<ol style="list-style-type: none"> 1. 消防车通道未保持畅通; 2. 未安装漏电保护器; 3. 消防设施配置不到位; 4. 合用场所物理分隔不到位。 	东城街道办事处	永嘉县政府	9月30日
60	永嘉县瓯北街道东瓯社区(原安丰村)	永嘉县瓯北街道东瓯社区(原安丰村)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 消防车通道未保持畅通; 2. 未安装漏电保护器; 3. 消防设施配置不到位; 4. 合用场所物理分隔不到位。 	瓯北街道办事处	永嘉县政府	9月30日
61	苍南县卤制品工业园区一期	苍南县灵溪镇沪山社区门前村	<ol style="list-style-type: none"> 1. 电动自行车违规充电, 违规停放; 2. 厂区内的封闭楼梯间防火门被拆除; 3. 多栋厂房一楼靠外墙位置设置柴油发电机和油桶, 无防护措施; 4. 多栋厂房生产车间设置办公室无独立安全出口和防火分隔; 5. 厂房外搭建封闭式彩钢棚连廊占用防火间距; 6. 多处应急疏散指示标志、应急灯未保持完整有效; 7. 消防车通道被堵塞; 8. 室内消火栓被遮挡。 	灵溪镇政府	苍南县政府	9月30日
62	龙港市沿江第一社区联合党委方岩社区	龙港市方岩社区菜市场街38-70号、沿河南路93-123号	<ol style="list-style-type: none"> 1. 建筑耐火等级低; 2. 疏散通道未保持畅通; 3. 电气线路未采取阻燃套管保护; 4. 合用场所整治提升不到位; 5. 房东和租客消防安全意识薄弱。 	沿江第一社区联合党委	龙港市政府	9月30日

序号	整改单位 (区域)	地址	隐患主要内容	责任单位	督办单位	整改限期
63	乐清市北白象镇西岑长安社区长安村	乐清市北白象镇西岑长安社区长安村	1. 居住出租房涉嫌违章搭建耐火等级低； 2. 居住出租房改造提升不到位； 3. 电气线路未采取阻燃套管保护； 4. 房东和租客消防安全意识薄弱； 5. 合用场所物理分隔不到位或者未进行物理分隔。	北白象镇政府	乐清市政府	9月30日
64	乐清市石帆街道大林村	乐清市石帆街道大林村	1. 房东和租客消防安全意识薄弱； 2. 合用场所未进行物理分隔； 3. 居住出租房未进行整治提升； 4. 电动自行车违规停放违规充电； 5. 合用场所整治提升不到位。	石帆街道办事处	乐清市政府	9月30日
65	泰顺石文化创意园(区域)	泰顺县罗阳镇202省道	1. 该区域叶腊石头加工雕刻类型工作室都设置在钢架结构厂房内，工作室之间采用泡沫夹芯板搭建，耐火等级低； 2. 工作室内电气线路私拉乱接； 3. 经营者和务工人员消防安全意识薄弱； 4. 疏散指示标志损坏率超过50%； 5. 园区内大部分灭火器损坏。	泰顺县工艺美术行业协会	泰顺县政府	9月30日
66	文成县大岙镇凤阳社区居住出租房集中区域	文成县大岙镇凤阳社区	1. 该区域出租房主要为砖木结构老房子，耐火等级低； 2. 部分出租房整治提升不到位，电气线路未套管保护； 3. 房东和租客消防安全意识薄弱； 4. 合用场所物理分隔不到位或者未进行物理分隔。	大岙镇政府	文成县政府	9月30日
67	平阳县鳌江镇下厂社区天源村出租房、合用场所集中区域	平阳县鳌江镇下厂社区天源村	1. 电气线路未采取阻燃套管保护； 2. 居住出租房、合用场所室内隔断、楼板、吊顶等主要部位未采用实体墙隔断到位； 3. 居住出租房厨房与住宿部分未分隔到位； 4. 电动自行车违规停放违规充电； 5. 消防设施配置不到位； 6. 房东和租客消防安全意识薄弱。	鳌江镇政府	平阳县政府	9月30日
道路交通领域(22)						
68	鹿城区双藤公路	鹿城区双藤公路龙泉路交叉口	交叉路口人、车流量大，易发生交通事故。	鹿城区政府	市公安局、市交通运输局	11月30日

序号	整改单位 (区域)	地址	隐患主要内容	责任单位	督办单位	整改限期
69	鹿城区温州大道车站大道路口	鹿城区温州大道与车站大道路口	路口无过街斑马线，行人随意横穿，存在安全隐患。	鹿城区政府	市公安局、市交通运输局	11月30日
70	龙湾区瓯海大道南侧辅道与文昌路交叉口	龙湾区瓯海大道南侧辅道与文昌路交叉口	东侧非机动车道与人行道混合通行，右转弯要占用 BRT 车道，非机动车车流量大，与右转弯车辆明显冲突。	龙湾区政府、温州市交运集团	市公安局、市交通运输局	11月30日
71	瓯海区娄桥街道今汇路与森茂路路口	瓯海区娄桥街道今汇路与森茂路路口	夜间路灯照明不足，路口车速过快，未礼让行人横道行人，今汇路与森茂路路口通行车辆冲突极易造成事故。	瓯海区政府	市公安局、市交通运输局	11月30日
72	瓯海区仙岩街道龙呈路路口	瓯海区京福线温州市瓯海区仙岩街道龙呈路路口	夜间路灯照明不足，路口车速过快，未礼让行人横道行人，左转弯车辆与直行车辆同时放行产生冲突事故易发。	瓯海区政府	市公安局、市交通运输局	11月30日
73	瓯海区仙岩街道沈一路路口	瓯海区京福线温州市瓯海区仙岩街道沈一路路口	沈一路往温州市区方向行驶车辆不便，京福线东侧瑞安方向过来往沈一路行走的行人人行横道设置不合理，夜间照明不足。	瓯海区政府	市公安局、市交通运输局	11月30日
74	浙南产业集聚区滨海二路	浙南产业集聚区滨海二路（滨海大道至滨海三道段）	道路交通流混乱、车流量大、交通安全设施缺失；非机动车道接驳不畅、夜间照明不足。	浙南产业集聚区管委会	市公安局、市交通运输局	11月30日
75	瓯江口产业集聚区灵昆街道 330 国道 37KM+800M 路段	瓯江口产业集聚区灵昆街道 330 国道 37KM+800M 路段	夜间照明差，行车视线不良；车辆临近人行横道时，减速提醒标志不多不明显，容易与行人发生事故。	瓯江口产业集聚区管委会	市公安局、市交通运输局	11月30日

序号	整改单位 (区域)	地址	隐患主要内容	责任单位	督办单位	整改限期
76	永嘉县 223 省道屿门村路口	永嘉县南城街道 屿门村与 223 省道交叉口	路口无红绿灯, 过往车辆车速过快, 事故多发。	永嘉县政府	市公安局、市交通运输局	11 月 30 日
77	永嘉县 104 国道乌牛杰豪路口	永嘉县乌牛镇 杰豪路口与 104 国道交叉口	路口无红绿灯, 过往车辆车速过快, 事故多发。	永嘉县政府	市公安局、市交通运输局	11 月 30 日
78	瑞安市 G322 国道 30KM+400M	瑞安市 G322 国道 30KM+400M (净水村路口)	该路口呈十字交叉, 无信号控制, 行人横穿频繁, 交通事故易发。	瑞安市政府	市公安局、市交通运输局	11 月 30 日
79	瑞安市 G104 国道 1948KM+906M	瑞安市 G104 国道 1948KM+906M (汀田路口)	该路口为异形交叉路口, 交通难以组织, 导致车辆、行人无序通行。	瑞安市政府	市公安局、市交通运输局	11 月 30 日
80	瑞安市瑞枫公路 (南川路-东新路交叉口以东 200M 处)	瑞安市瑞枫公路 (南川路-东新路交叉口以东 200M 处)	东侧道路无硬路肩, 导致非机动车及行人在机动车道内行驶, 交通事故易发	瑞安市政府	温州市公安局、温州市交通运输局	11 月 30 日
81	乐清市柳市镇柳江路与三里一路路口	乐清市柳市镇 柳江路与三里一路路口	该路口为十字路口, 路口较大, 来往车辆多, 车速较快, 路况复杂, 造成事故多发。	乐清市政府	市公安局、市交通运输局	11 月 30 日
82	乐清市磐石镇迎晖路与重石路交叉口	乐清市磐石镇 迎晖路与重石路交叉口	该路口为十字路口, 来往车辆多, 路况复杂, 交安设施不足, 存在安全隐患。	乐清市政府	市公安局、市交通运输局	11 月 30 日

序号	整改单位 (区域)	地址	隐患主要内容	责任单位	督办单位	整改限期
83	平阳县 230 省道 K99+600-K102+700	平阳县 230 省道麻步镇路段	道路市政化严重，交通流量大，电动车、行人随意穿行道路行为多发。	平阳县政府	市公安局、市交通运输局	11 月 30 日
84	苍南县桥墩镇	苍南县桥墩镇玉湖路与桥苜线路口	交叉路口车流量大、事故多发。	苍南县政府	市公安局、市交通运输局	11 月 30 日
85	苍南县灵溪镇	苍南县灵溪镇海峡大道与山海大道交叉口	交叉路口车流量大、事故多发。	苍南县政府	市公安局、市交通运输局	11 月 30 日
86	文成县 322 国道 80 公里 120 米	文成县 322 国道 80 公里 120 米文成县黄坦镇周岙底 2 号隧道	隧道内能见度较差，排风系统欠缺、排水系统欠缺、监控设施不全。	文成县政府	市公安局、市交通运输局	11 月 30 日
87	龙港市龙港市东城路	龙港市东城路(人民路到龙翔路段)	机动车道上有电线杆未移除，易发生交通事故。	龙港市政府	温州市公安局、温州市交通运输局	11 月 30 日
88	龙港市西一街与白河路路口	龙港市西一街与白河路路口西一街桥梁	路面下陷，桥梁过高，影响视线。	龙港市政府	市公安局、市交通运输局	11 月 30 日
89	龙港市凤翔大道与咸云线交叉路口	凤翔大道与咸云线交叉路口	路口未设置红绿灯，易发事故。	龙港市政府	市公安局、市交通运输局	11 月 30 日

序号	整改单位 (区域)	地址	隐患主要内容	责任单位	督办单位	整改限期
建设施工领域 (1)						
90	瓯江口浅滩一期起步区 B-09 街坊东区 B-09C 地块施工总承包工程 (一标段)	瓯江口产业集聚区灵腾西路与雁升路交汇西南侧	1. 卸料平台搭设不规范; 2. 人货梯出入口防护门部分破损以及 5 层位置缺失; 3. 施工用电二级箱内乱搭接; 4. 楼层边间飘窗高度不足需增设临边维护; 5. 物业用房楼栋出入口未设置防坠措施。	浙江新博开发建设有限公司	瓯江口产业集聚区管委会	5 月 30 日
涉海涉渔领域 (2)						
91	洞头峡跨海大桥防撞浮筒	洞头峡跨海大桥	洞头区洞头峡跨海大桥附近水域通航环境较为复杂, 过往船舶众多, 桥区防撞浮筒对保护船舶及大桥安全起着重要作用, 防撞浮筒的倒塌损坏对过往船舶航行安全及大桥安全造成一定安全隐患。	温州港城集团	洞头区政府	11 月 30 日
92	苍南县大渔湾水域四个非法砂石作业点	苍南大渔湾水域	温州市苍南大渔湾水域存在渔寮湾、风水湾村、马鞍山村、石砰等四个非法砂石作业点, 无码头经营许可、无海域和岛屿岸线使用许可, 不具备船舶作业安全资质, 违规为船舶提供砂石装卸作业, 易发生船舶触损、自沉等事故。	大渔镇政府	苍南县政府	11 月 30 日

附件 2

市级重大事故隐患整改验收、销号审批表

整改单位\区域			
地 址（桩号）			
主要负责人		联系电话	
公布文号		整改期限	
整改完成时间		申请验收时间	
隐患内容及 整改情况			
治理责任 单位意见	签字（盖章） 年 月 日		
督办单位 核查意见	签字（盖章） 年 月 日		
行业主管 单位意见	签字（盖章） 年 月 日		
市安委办 意 见	签字（盖章） 年 月 日		

注：1. 本表一式三份，市、县安委办各一份，整改单位一份。
2. 报送本表时需附相关证明材料，如安全评价报告等。

附件 3

市级重大事故隐患整改督办单位联系人名单

市公安局（联系人：郑铁武，电话：88300116、13705880889）

市住建局（联系人：胡明春，电话：56579291、13957788001）

市交通运输局（联系人：陈利元，电话：88870003、18957712666）

市应急管理局（联系人：林振龙，电话：88967273、15958728275）

温州海事局（联系人：宋秀泮，电话：88155136、13806698700）

市消防救援支队（联系人：吴园园，电话：86509699、13958876119）